

ふそう eCANTER の動力伝達装置(アウトプットシャフト)に関するサービスキャンペーンについて

標記のサービスキャンペーンについて、令和8年9月17日に下記の内容を国土交通省に通知致しました。
ご愛用車の措置について、販売会社から早急にご連絡・ご相談をさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。

ユーザの皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますことを、心よりお詫び申し上げます。

整 理 番 号	サービスキャンペーン開始日	令和8年9月18日
不 具 合 の 内 容	駆動用ギヤボックスのアウトプットシャフトにおいて、加工の作業手順が不適切なため、加工時に使用した小さな金属球が当該シャフト内部に大量に残留したものがある。そのため、金属球がデファレンシャルギアオイルと共に駆動用ギヤボックス内を循環することで、オイルシールに損傷、およびオイル劣化を生じさせ、オイル滲みや駆動系に異音を発生させるおそれがある。	
改 善 の 内 容	全車両、駆動用ギヤボックスを良品に交換する。	

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	サービスキャンペーン 対象車の台数	備考
三菱	ZAB-FEAVK	「ふそう eCANTER」	FEAVK-611776・FEAVK-611777 令和6年12月19日・令和6年12月26日	2	
			(製作期間の全体の範囲) 令和6年12月19日・令和6年12月26日	2	