

ふそう スーパーグレートの灯火装置（後面灯火器）のリコールについて

ふそう スーパーグレートの灯火装置（後面灯火器）について、令和7年 11月 27日に下記のリコールを国土交通省に届け出ました。ご愛用車の措置について、販売会社から早急にご連絡・ご相談をさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。

ユーザの皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますことを、心よりお詫び申し上げます。

リコール届出番号	5742	リコール開始日	令和7年 11月 28日
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	LED 式リヤコンビネーションランプにおいて、電気回路の設計検討が不十分なため、回路に流れる電圧が車両からの供給範囲にもかかわらず過電圧保護回路が作動することがある。そのため、通常回路への電源供給が不足して各灯火器が正常に作動せず、保安基準に抵触する。		
改善措置の内容	全車両、対策品の LED 式リヤコンビネーションランプに交換する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	2KG-FV70HJR	「ふそう スーパーグレート」	FV70HJ-545003～FV70HJ-545239 令和5年3月21日～令和6年4月16日	22	
	2KG-FV74HJR		FV74HJ-545013～FV74HJ-545028 令和5年7月26日～令和6年1月29日	4	
	2KG-FV70GX		FV70GX-545088～FV70GX-545253 令和5年9月29日～令和6年3月20日	12	
	2KG-FV70HYP		FV70HY-545216～FV70HY-545401 令和5年7月31日～令和6年1月19日	10	
	2KG-FV70HZP		FV70HZ-545377 令和5年12月28日	1	
	2PG-FU70GY		FU70GY-540026～FU70GY-545043 令和4年9月12日～令和6年1月9日	9	
	2PG-FU70HY		FU70HY-540042～FU70HY-545083 令和4年9月12日～令和6年3月26日	14	
	2PG-FU74HY		FU74HY-540059～FU74HY-545082 令和5年2月21日～令和6年2月12日	13	
	2PG-FS74GZ		FS74GZ-540063～FS74GZ-545113 令和4年11月8日～令和6年3月6日	23	
	2PG-FV74HZ		FV74HZ-540100～FV74HZ-545201 令和4年12月7日～令和6年4月19日	38	
	2PG-FV70GX		FV70GX-540135～FV70GX-545260 令和5年1月18日～令和6年3月23日	18	
	2PG-FV70HZ		FV70HZ-540254～FV70HZ-545450 令和5年1月18日～令和6年4月9日	33	
	2PG-FV70HY		FV70HY-540283～FV70HY-545511 令和5年1月12日～令和6年4月16日	43	
	2PG-FS75HZ		FS75HZ-540365～FS75HZ-545707 令和5年2月1日～令和6年4月15日	89	
	2PG-FP74HDR		FP74HD-540538～FP74HD-546334 令和4年12月1日～令和6年4月25日	155	
	2PG-FU74HZ		FU74HZ-540556～FU74HZ-546091 令和4年10月11日～令和6年4月18日	172	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
三菱	2PG-FV70HX	「ふそう スーパーグレート」	FV70HX-541067～FV70HX-546059 令和4年12月22日～令和6年4月2日	78	
	2PG-FS74HZ		FS74HZ-541548～FS74HZ-549063 令和4年9月20日～令和6年4月24日	649	
	2PG-FP74HGR		FP74HG-545006～FP74HG-545075 令和5年4月18日～令和6年3月25日	9	
	2PG-FV70GY		FV70GY-545007～FV70GY-545029 令和5年4月28日～令和6年3月7日	7	
	2PG-FS74HY		FS74HY-545009～FS74HY-545018 令和5年6月6日～令和5年11月27日	2	
	2PG-FU74GY		FU74GY-545009～FU74GY-545052 令和5年4月24日～令和6年1月19日	14	
	2PG-FS75GZ		FS75GZ-545013～FS75GZ-545077 令和5年9月20日～令和6年1月26日	55	
	2PG-FY74HY		FY74HY-545017～FY74HY-545081 令和5年6月20日～令和6年2月1日	5	
	2PG-FU75HZ		FU75HZ-545023～FU75HZ-545328 令和5年4月4日～令和6年4月17日	48	
	2PG-FV74HJR		FV74HJ-545026～FV74HJ-545029 令和6年1月29日～令和6年2月19日	2	
	2PG-FY70HY		FY70HY-545028～FY70HY-545094 令和5年5月29日～令和6年4月9日	4	
	2PG-FU74GZ		FU74GZ-545031～FU74GZ-545122 令和5年6月27日～令和6年3月23日	13	
	2PG-FP74HER		FP74HE-545055～FP74HE-545508 令和5年4月18日～令和6年4月19日	38	
	2PG-FS70HZ		FS70HZ-545144～FS70HZ-545471 令和5年5月25日～令和6年4月11日	27	
	(計 30 型式)	(計 1 車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和4年9月12日～令和6年4月25日	(計 1,607 台)	


【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

交換修理用部品として出荷し、組み付けられた車両が特定できないもの

対象の製品名	部品番号	対象部品の出荷期間	対象数	備考
LED 式リヤコンビネーション ランプ	MX946885	令和5年1月18日～令和5年12月22日	60	
	MX946886	令和5年2月17日～令和6年7月30日	89	
	MX946887	令和5年2月20日～令和7年4月3日	408	
	MX946888	令和5年3月6日～令和7年4月3日	391	
合計			(計 948 個)	

交換修理用部品が組み付けられた車両は、同様の改善を実施する。

改善箇所説明図

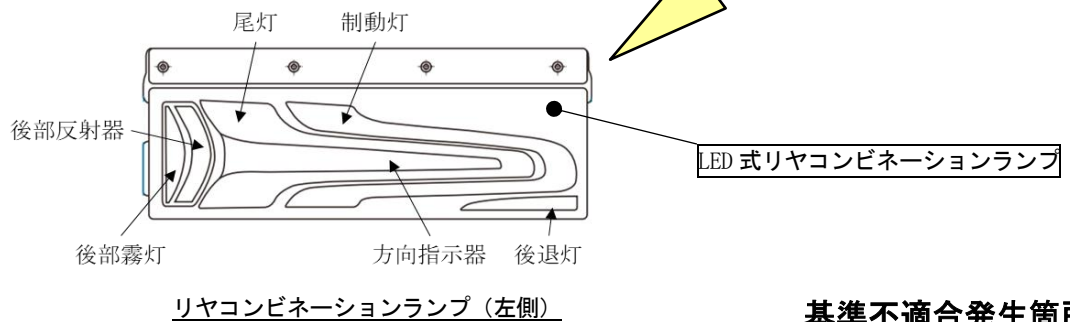

基準不適合発生箇所



正常時



不具合時

LED式リヤコンビネーションランプにおいて、電気回路の設計検討が不十分なため、回路に流れる電圧が車両からの供給範囲にもかかわらず過電圧保護回路が作動することがある。そのため、通常回路への電源供給が不足して各灯火器が正常に作動せず、保安基準に抵触する。

改善措置の内容

全車両、対策品の LED 式リヤコンビネーションランプに交換する。

注：□ は、交換する部品を示す。

識別：作業完了車には、右側 LED 式リヤコンビネーションランプ裏面左端に白色ペイントを塗布する。

リコール対象車の主要諸元

車名	型式	通称名	種別・用途	車体の形状	原動機の型式 (総排気量(cc))	備考
三菱	2KG-FV70GX	「ふそう スーパーグレート」	普通・貨物	キャブオーバ	6S10 (7,697)	
	2KG-FV70HJR			トラクタ	6R20 (10,676)	
	2KG-FV70HYP			キャブオーバ		
	2KG-FV70HZP					
	2KG-FV74HJR			トラクタ		
	2PG-FP74HDR					
	2PG-FP74HER					
	2PG-FP74HGR					
	2PG-FS70HZ			キャブオーバ		
	2PG-FS74GZ				6R20 (10,676)	
	2PG-FS74HY				6S10 (7,697)	
	2PG-FS74HZ				6R20 (10,676)	
	2PG-FS75GZ				6S10 (7,697)	
	2PG-FS75HZ				6R20 (10,676)	
	2PG-FU70GY				6S10 (7,697)	
	2PG-FU70HY				6R20 (10,676)	
	2PG-FU74GY				6S10 (7,697)	
	2PG-FU74GZ				6R20 (10,676)	
	2PG-FU74HY					
	2PG-FU74HZ					
	2PG-FU75HZ					

車名	型式	通称名	種別・用途	車体の形状	原動機の型式 (総排気量(cc))	備考
三菱	2PG-FV70GX	「ふそう スーパーグレート」	普通・貨物	キャブオーバ	6S10 (7,697)	
	2PG-FV70GY				6R20 (10,676)	
	2PG-FV70HX					
	2PG-FV70HY					
	2PG-FV70HZ			トラクタ		
	2PG-FV74HJR					
	2PG-FV74HZ					
	2PG-FY70HY					
	2PG-FY74HY					